


Hohlwellenversion ENI 37

Massbild / Outline drawing

Version Drehmomentstütze kurz;
Drehmomentstütze lang ist gestrichelt dargestellt.

Short torque stop version;
Long torque stop version is dashed



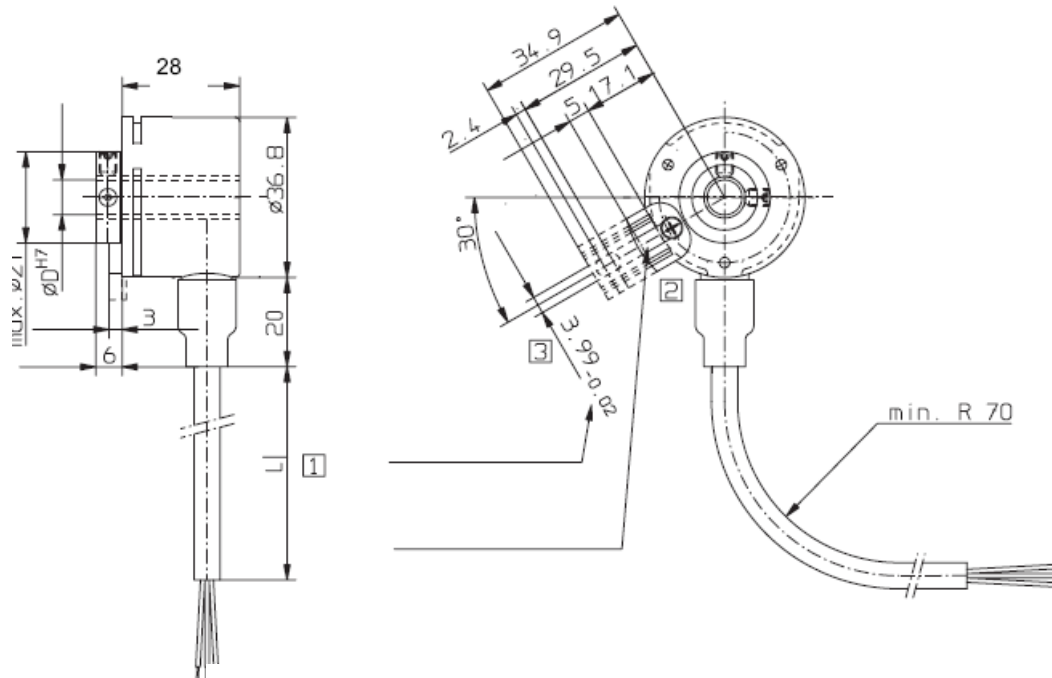


Incremental hollow shaft encoder Inkrementale Drehgeber in Hohlwellenausführung

Hohlwellenversion ENI 37

Version mit Statorkupplung 2-flügelig


Stator coupling version

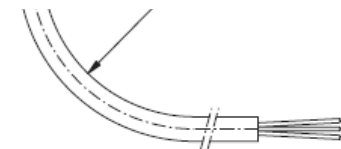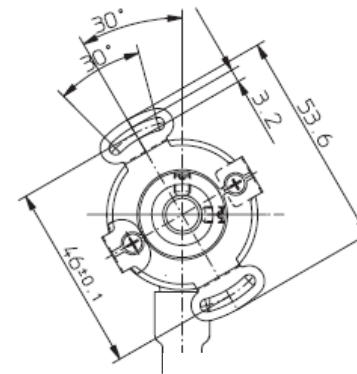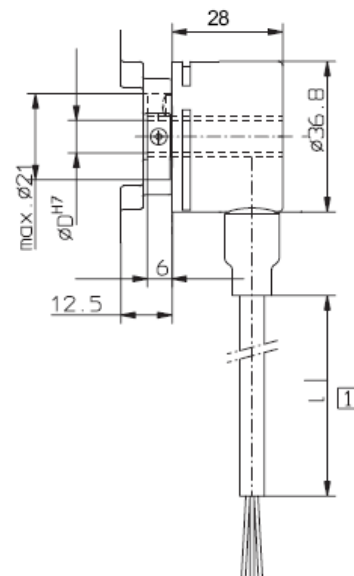

- 1 Kabellänge 1, 2, 3 oder 5 m
 - 2 Nut für Drehmomentstütze, 3 mm tief
 - 3 Drehmomentstütze lang, Empfehlung:
Zyl.-Stift nach DIN 7 \varnothing 4 mm
-
- 1 cable length 1, 2, 3 or 5 m
 - 2 Slot for support torque, 3 mm deep
 - 3 Recommended pin for long torque stop
Cyl. pin acc. to DIN 7 \varnothing 4 mm

Hohlwellenversion ENI 37


Montagehinweis

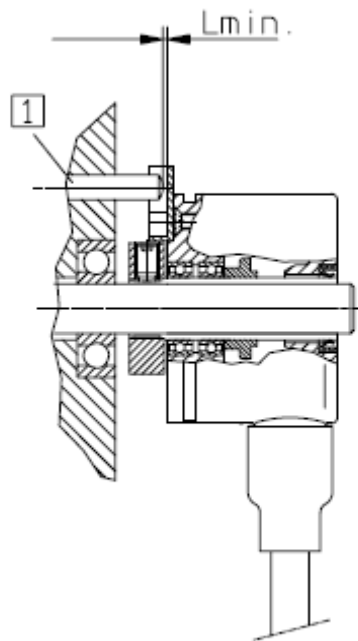

1 Zyl.-Stift nach DIN 7 \varnothing 4 mm

- 1) Flansche und Wellen von Geber und Antrieb dürfen nicht gleichzeitig starr gekoppelt sein.
- 2) Für die Montage unserer Hohlwellendrehgeber empfehlen wir die Verwendung der Drehmomentstütze oder der Statorkupplung.
- 3) Bei der Montage des Drehgebers mit der kurzen Drehmomentstütze ist darauf zu achten, dass das Maß $L_{min.}$ größer als das maximale Axialspiel des Antriebs sein muss. Gefahr des mechanischen Auflaufens.
Bei der langen Drehmomentstütze kann das axiale Spiel sehr viel größer sein, da es keine axiale Begrenzung gibt.

Mounting advice:

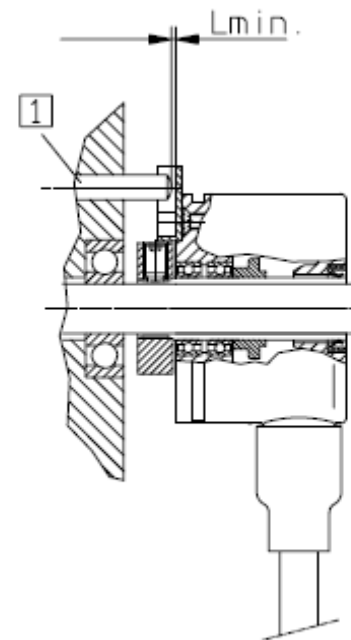

1 Cyl.-pin to DIN 7 \varnothing 4 mm

Mounting advice:

- 1) The brackets and shafts of the encoder and drive should not both be rigidly coupled together at the same time.
- 2) When mounting a hollow shaft encoder, we recommend using a torque stop pin or a stator coupling.
- 3) When mounting the encoder ensure the dimension $L_{min.}$ is larger than the maximum axial play of the drive.